

SAT 37/44

wilhelm®

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

DMS-MEßSYSTEME



sat37.doc

BETRIEBSANLEITUNG

(27/03)

1	SICHERHEITSHINWEISE	Seite	3
1.1	WARNHINWEISE		3
1.2	EMV-INSTALLATIONSHINWEISE		4
1.3	GERÄTEHINWEISE		4
2	GRUNDLAGEN		5
2.1	ANWENDUNG		5
2.2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG		5
2.3	BLOCKDIAGRAMM		5
2.4	ANSCHLUßLEITUNGEN		6
2.5	LEISTUNGSMERKMALE		6
2.6	OPTIONEN		6
2.7	SENSOR		7
3	SETUP-MENUE		7
3.1	GRENZWERTFUNKTION		7
3.2	EINGANGSFUNKTION		8
3.2.1	Tarierfunktion		9
3.2.2	Speicherfunktion		10
3.2.3	Sperrfunktionen		10
3.2.4	Spitzenwertspeicher		11
3.2.5	BCD- oder HEX-Werteabfrage		11
3.2.6	Druckstart		11
3.2.7	Display-Dunkelschaltung		12
3.2.8	Ruhestromfunktion für Ausgänge		12
3.2.9	Grenzwertübernahme		12
3.3	SCHNITTSTELLENFUNKTION (RS232)		12
3.4	MEßBEREICH		14
3.5	KALIBRIERUNG		14
3.6	ANALOGAUSGANG (OPTION)		16

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

4	FUNKTIONS-MENUE	Seite 17
4.1	MEßRATE	17
4.2	ANZEIGEFUNKTION	17
4.3	DEZIMALPUNKT	18
4.4	TARIERWERT	18
4.5	HYSTERESE	18
4.6	UHRZEIT / DATUM (OPTION)	18
5	GRENZWERTE	19
5.1	GRENZWERT-PROGRAMMIERUNG	19
5.2	RELAISKONTAKTAUSGANG	19
5.3	OPTOKOPPLERAUSGANG	19
6	INFO-MENUE	20
7	HILFSSPANNUNGS-AUSGANG	22
8	FEHLERMELDUNGEN	23
9	TECHNISCHE DATEN	24
10	ANSCHLUß / BEDIENUNGSELEMENTE	26
11	BESCHREIBUNG EIN/AUSGÄNGE	27

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

1 SICHERHEITSHINWEISE

1.1 WARNHINWEISE



- **Betriebsanleitung:** Zum sicheren Betrieb des Gerätes ist es unbedingt erforderlich, die Betriebsanleitung, die Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten. Bei der Inbetriebnahme muß die Reihenfolge der Geräteprogrammierung und -bedienung entsprechend der Reihenfolge der einzelnen Kapitel der Betriebsanleitung durchgeführt werden. Folgen Sie den Vorschriften zu Bedienung und Nutzung des Gerätes in allen Punkten. Heben Sie die Betriebsanleitung für den Fall auf, daß Sie oder andere Personen zu einem späteren Zeitpunkt etwas nachlesen wollen!
- **Personal:** Diese Meßgeräte dürfen nur durch qualifiziertes und entsprechend geschultes Personal in Betrieb genommen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Geräte unbedingt von einem EMV (HF) gebildeten Fachmann anzuschließen sind. Wir bieten auf Wunsch jederzeit Schulungen zur Gerätetechnik und -bedienung an.
- **VDE-Bestimmungen:** Beim Anschluß der Geräte ist auf die Einhaltung der gültigen VDE-Bestimmungen sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeiten an elektrischen Geräten und Anlagen zu beachten.
- **Einsatzbereich:** Diese Geräte sind ausschließlich für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen. Sie dürfen damit lt. DIN EN 50081-2 sowie DIN EN 50082-2 nicht im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich und Kleinbetrieben eingesetzt werden.
- **Stromquelle:** Schließen Sie das Gerät nur an die, auf dem Typenschild angegebene Stromquelle an.
- **Wartung:** Das Öffnen des Gehäuses ist nicht erlaubt und verhindert einen Garantieanspruch. Das Gerät darf nur vom Hersteller gewartet und repariert werden. Der Benutzer darf eventuelle Reparaturen oder Umbauten nur mit Erlaubnis des Herstellers durchführen. Vor dem Ausbau des Gerätes bzw. Öffnen des Gehäuses sind unbedingt die Anschlußleitungen zu entfernen.
- **Wasser und Feuchtigkeit:** Zur Verhinderung von Feuer oder von Gefährdungen durch Elektrisieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Einsatzorten, bei denen die Gefahr von eindringendem Wasser von der Vorderseite des Gerätes besteht, muß unbedingt eine flexible Schutzhaube FSH (IP65) montiert werden. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens, Spüle, Waschmaschine, Schwimmbeckens oder einem feuchten Raum.
- **Betauung:** Wurde ein Gerät bei niedrigeren Temperaturen gelagert, als anschließend im Betriebsraum vorherrschen, muß dieses zuerst zwei Stunden spannungslos im Betriebsraum gelagert werden. Eine mögliche Betauung der Elektronik durch Kondensation kann zur Gefährdung von Personen durch Elektrisieren oder zur Zerstörung des Gerätes führen.
- **Eindringende Fremdkörper:** Es ist unbedingt darauf zu achten, weder Flüssigkeiten noch sonstige Fremdkörper wie Späne, Ruß oder Staub durch die Gehäuseöffnungen in das Geräteinnere eindringen können.
- **Ventilation:** Das Gerät ist immer so zu legen oder anzubringen, daß eine ausreichende Ventilation gewährleistet ist.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

- **Hitzeeinwirkung:** Montieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder wärmeerzeugenden Verbrauchern.
- **Reinigung:** Zur Reinigung ist das Gerät zuerst von der Spannungsversorgung zu trennen. Es darf nur ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwendet werden. Andere Reinigungsmittel dürfen erst nach Rücksprache mit dem Hersteller verwendet werden.

1.2 EMV-INSTALLATIONSHINWEISE

- **Signalleitungen:** Meß-, Signal oder Sensorleitungen, die an das Meßsystem angeschlossen werden, dürfen nicht parallel zu stromführenden Netz- oder Versorgungsleitungen verlegt werden. Signalleitungen sind grundsätzlich über die gesamte Leitungslänge, also auch innerhalb eines Schalt- oder Steuerschranks, abgeschirmt auszuführen und der Schirmanschluß wie angegeben anzuschließen. Der Schirmanschluß darf bei Signalleitungen nur einseitig angeschlossen, bzw. mit Bezugsmasse verbunden werden.
- **Versorgungsleitungen:** Die Speisung der Geräte (Gleich- und Wechselspannung) muß aus einem Netz erfolgen, das möglichst störungsfrei ist. Gegebenenfalls ist der Einbau eines Netzfilters erforderlich.
- **Gehäuse:** Metallgehäuse in denen die Geräte eingebaut werden, sind grundsätzlich mit Bezugsmasse zu verbinden. Der Schutzleiter ist niederohmig anzuschließen.
- **Abstände:** Um das Gerät dürfen stromführende Leitungen nicht näher als in einem Abstand von 10cm verlegt werden. Funkanlagen und Funktelefone dürfen nicht näher als 2m an das Gerät herangeführt werden. Störende ISM Geräte oder schaltende induktive Verbraucher wie Schütze, Magnetventile oder Motoren müssen unbedingt entstört (RC- oder Varistorbeschaltung) sein und nicht näher als 20cm montiert werden.

1.3 GERÄTEHINWEISE

- **RS232-Schnittstelle:** Es ist unbedingt zu beachten, daß die RS232-Schnittstelle vom Meßeingang und dem optionalen Analogausgang nicht galvanisch getrennt ist.
- **Hilfsspannungsausgang bei DC-Versorgung:** Bei Geräten mit 24V-Versorgungsspannung (.8) wird diese geräteintern auf den Hilfsspannungsausgang durchverbunden. Somit besitzen Versorgungseingang und Hilfsspannungsausgang das gleiche Bezugspotential. Es ist zu beachten, daß der Hilfsspannungsausgang nicht kurzschlußfest ist. Bei Bedarf ist deshalb eine externe Überlastsicherung vorzusehen.
- **Hilfsspannungsausgang bei AC-Versorgung:** Es ist zu beachten, daß der Hilfsspannungsausgang nicht kurzschlußfest ist. Eine Überlastung durch Kurzschluß führt zum Ansprechen der thermischen Überlastsicherung des geräteinternen Transformators, welcher dann abschaltet. Bei Bedarf ist deshalb eine externe Überlastsicherung vorzusehen.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

2 GRUNDLAGEN


2.1 ANWENDUNG

Diese Meßgeräteserie wird zur kontinuierlichen Anzeige und Überwachung von Meßgrößen verwendet, die mittels DMS-Sensoren erfaßt werden. Der Hauptanwendungsbereich der Meßsysteme, bestehend aus Sensor und Meßgerät, ist vorwiegend der Prüfmittel-, Apparate- und Sondermaschinenbau.

2.2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Geräte SAT 37/44 sind microprozessorgesteuerte Einbaumeßsysteme mit 3 3/4- und 4 1/2-stelliger Digitalanzeige. Die Anzeigewerte können beliebig programmiert werden. Vier Grenzwertkomparatoren überwachen kontinuierlich mit der eingestellten Meßrate, den Meßwert auf Über- oder Unterschreiten der programmierten Grenzwerte. Die serielle Schnittstelle ermöglicht den Anschluß eines Protokolldruckers. Außerdem lassen sich Meßwert und Komparatorzustand über PC oder SPS abfragen. Über die vier optoisolierten Logikeingänge lassen sich die unterschiedlichsten Steuerfunktionen von extern bedienen.

2.3 BLOCKDIAGRAMM

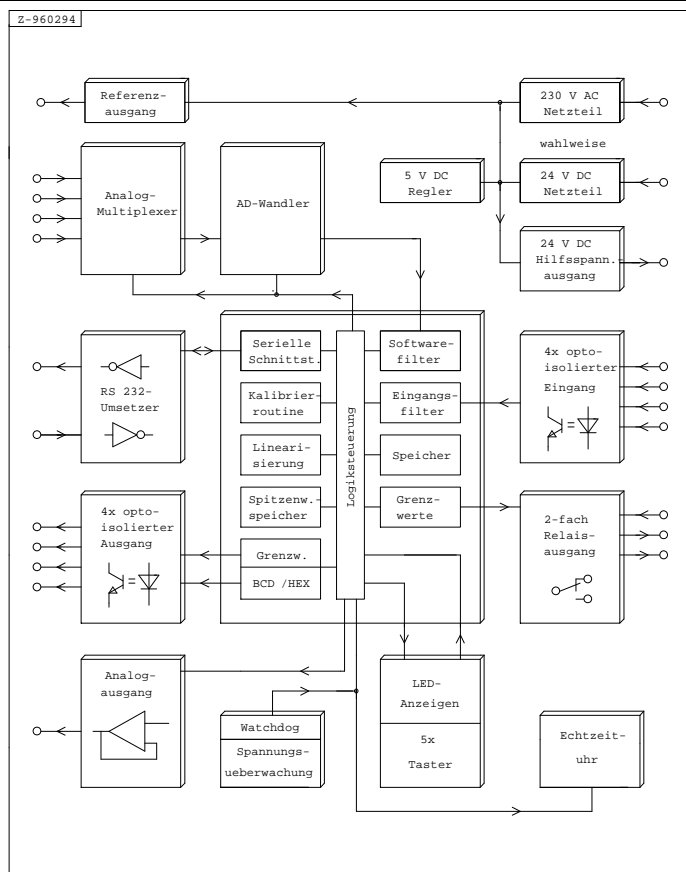

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

2.4 ANSCHLUßLEITUNGEN


Alle Schnittstellen für Meßeingang, Hilfsspannungsausgang, Logikein/ausgänge, die serielle RS 232-Schnittstelle sowie der optionelle Analogausgang sind über die rückwärtigen Steckverbinder zugänglich. Die Anschlußleitungen für Sensor, Analogausgang und RS 232-Schnittstelle müssen unbedingt abgeschirmt ausgeführt werden. Der Schirmanschluß muß auf die entsprechende Klemme aufgelegt werden (siehe Anschlußplan). Die Abschirmung darf unter keinen Umständen am anderen Kabelende angeschlossen werden, da sich dadurch störende Leiterschleifen bilden, die eine einwandfreie Funktion des Gerätes verhindern. Bei der Verlegung der Meß- und Steuerleitungen ist besonders darauf zu achten, daß sich diese nicht in unmittelbarer Nähe von Starkstrom-, Schweiß- und Zuleitungen zu induktiven Verbrauchern wie Motoren, Magnetventilen, Frequenzumrichtern etc. befinden.

2.5 LEISTUNGSMERKMALE

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die unterschiedlichen Leistungsmerkmale:

Merkmal	SAT 44	SAT 37
Anzeigeumfang	-9999 / 20000	-4000 / 4000
Genauigkeit (*1)	0,03%	0,05%
Genauigkeit (*2)	0,5%	0,5%
Meßrate, max.	8/s	32/s
Grenzwerte	4	4
Relaisausgänge	2	2
Optokopplerausg.	4	4
Steuereingang 1:	progr.*	progr.*
Steuereingang 2:	progr.*	progr.*
Steuereingang 3:	progr.*	progr.*
Steuereingang 4:	progr.*	progr.*
RS232-Schnittst.	ja	ja
BCD/HEX-Schnittst.	ja	ja
Echtzeituhr	Option	Option
Analogausgang	Option	Option
(*1) Kalibrierung: Teach-In	ja	ja
(*2) Kalibrierung: Standard	ja	ja

2.6 OPTIONEN

- Versorgungsspannung 110 V AC 50/60 Hz; 24 V DC 6 W
- Echtzeituhr (Datum / Uhrzeit)
- Analogausgang 0-10 V DC oder 0/4-20 mA DC
- Konfigurationssoftware EWIN; Windowsversion (ab 3.11) auf 3,5 Disk 
- Flexible Schutzhaube FSH, bis Schutzart IP65 möglich

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

2.7 SENSOR

An das Meßsystem können ausschließlich DMS-Sensoren (Dehnungsmeßstreifen) angeschlossen werden, die als Vollbrücken realisiert sind. Bei Halbbrückensensoren muß extern der fehlende Brückenweig nachgebildet werden.

3 SETUP-MENUE

Über das SETUP-Menue (Einschaltmenue) werden alle elementaren Meß- und Steuerfunktionen des Gerätes festgelegt, sowie die Kalibrierung des Meßbereiches/Sensors durchgeführt. Diese Parameter, die immer mit übergeordneten Steuerungen zusammenhängen, werden immer als Erstes bei der Inbetriebnahme programmiert.

Menueaktivierung Variante 1:
Beim Einschaltvorgang die SEL-Taste betätigen bis in der Anzeige SETUP erscheint.

Menueaktivierung Variante 2:
Während dem normalen Betrieb die drei Tasten C / ↓ / SEL zusammen betätigen bis ein Anzeigentest (alle Segmente leuchten) erfolgt. Während dem Anzeigentest nur noch die SEL-Taste betätigen bis in der Anzeige SETUP erscheint.

Danach kann mit weiterem Betätigen der SEL-Taste der gewünschte Programmteil gewählt werden. Am Schluß des Menueblocks schaltet das Gerät automatisch in den normalen Meßbetrieb zurück. Vorzeitiger Abbruch kann durch Betätigen der C-Taste erfolgen.

SETUP-Menue:

- Programmteilanzeige (siehe BEDIENUNGSELEMENTE)
- [1] Grenzwertfunktion
- [2] Eingangsfunktion
- [3] Schnittstellenfunktion
- [4] Meßbereich / Empfindlichkeit
- [5] Kalibrierung Anfangswert
- [6] Kalibrierung Endwert
- [7] Analogausgang-Funktion (Option)
- [8] Analogausgang-Startwert (Option)
- [9] Analogausgang-Stopwert (Option)

3.1 GRENZWERTFUNKTION [1]

In diesem Menue kann die Schaltfunktion (MIN/MAX), Anzahl der Grenzwertausgänge und die Programmiersperre einzelner Grenzwerte beliebig gewählt werden. Außerdem kann festgelegt werden ob der Grenzwert-Einstellbereich über den gesamten Zahlenbereich oder nur über den kalibrierten Bereich (durch Anfangs- und Endwert festgelegt) möglich ist.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

Grenzwertfunktion:

MAX-Funktion (H/h):

Ausgang schaltet bei Überschreiten des Grenzwertes

MIN-Funktion (L/l):

Ausgang schaltet bei Unterschreiten des Grenzwertes

Nach Aufruf des Programmteils [1] wird in der Meßwertanzeige die Einstellung der Grenzwertfunktionen L, H, l und h sowie die Anzahl der verwendeten Grenzwerte 0...4 dargestellt. Die Zahl der verwendeten Grenzwerte blinkt und kann durch Betätigen der $\uparrow\downarrow$ -Tasten zwischen 0 und 4 sowie 1. und 4. verändert werden. Die Zahlenanzeige mit Punkt bedeutet, daß der Grenzwert-Einstellbereich nur innerhalb des Kalibrierbereiches möglich ist. Die Einstellmöglichkeit der Grenzwertanzahl ist evtl. dann sinnvoll, wenn z.B. generell nur 2 Grenzwerte benötigt werden.

Zur Veränderung der Grenzwertfunktion eines Ausganges ist die SP▷-Taste zu betätigen bis die gewünschte Stelle blinkt, anschließend kann mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten zwischen L (MIN) und H (MAX) umgeschaltet werden.

- L** Schaltfunktion MIN, Grenzwert nicht programmiergeschützt
- H** Schaltfunktion MAX, Grenzwert nicht programmiergeschützt
- l** Schaltfunktion MIN, Grenzwert programmiergeschützt
- h** Schaltfunktion MAX, Grenzwert programmiergeschützt

Standardmäßig ist die Grenzwertfunktion auf „nicht programmiergeschützt“ eingestellt (L/H). Dadurch sind zuerst alle Grenzwerte veränderbar. Bei Bedarf kann anschließend die Grenzwertfunktion einzelner Grenzwerte auf „programmiergeschützt“ verändert werden.

Beispiel :

- l L H h 4.** Vier Grenzwerte (Einstellbereich nur innerhalb des Kalibrierbereiches)
1. Grenzwert: (l) MIN-Funktion, programmiergeschützt
 2. Grenzwert: (L) MIN-Funktion, nicht programmiergeschützt
 3. Grenzwert: (H) MAX-Funktion, nicht programmiergeschützt
 4. Grenzwert: (h) MAX-Funktion, programmiergeschützt

3.2 EINGANGSFUNKTION [2]

Alle Steuereingänge sind durch 24 V-Signale ansteuerbar. Werden extern nur Schaltkontakte verwendet, können diese durch den 24V-Hilfsspannungsausgang versorgt werden.

Standardfunktion (Werkseinstellung) der Eingänge IN1-4: (Anzeige q 2 3 6)

Eingang	Anzeige	Funktion
IN1	q	Tarierfunktion (flüchtig)
IN2	2	Tarierfunktion rücksetzen
IN3	3	Speicherfunktion für: Anzeige + Komparator
IN4	6	Programmiersperre

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

Bei Bedarf kann für jeden Steuereingang eine andere Funktion gewählt werden, dadurch wird dem Anwender die optimale Verwendung der extern steuerbaren Funktionen ermöglicht.

Auswahlmöglichkeiten der Eingangsfunktionen für alle Eingänge:

Anzeige	Funktion	Anzeige	Funktion
1	Tarierfunktion (nicht flüchtig) bitte Hinweise beachten !	c	BCD-Abfragetakt
2	Tarierfunktion rücksetzen	d	HEX-Abfragetakt
3	Speicherfunktion: Anzeige + Komparator (Hold)	E	Druckstart: Meßwert+Maßeinheit+ Komparatorzustand (evtl. Datum/Uhrzeit)
4	Speicherfunktion: Komparator	F	Display-Dunkelschaltung
5	Speicherfunktion: Anzeige	G	Ruhestromfunktion für Ausgänge
6	Programmiersperre	H, J, L	Druckstart: progr. Texte 16Zeichen
7	Selekt-Sperre	N	Grenzwertübernahme
8	Tastatursperre	o	Druckstart: wie „E“, jedoch dauernd
9	Spitzenwert: Positiv	P	Druckstart: wie „E“, jedoch mit <CR><LF>
A	Spitzenwert: Negativ	q	Tarierfunktion (flüchtig)
b	Spitzenwert: Differenz	-	keine Funktion

Nach Aufruf des Programmteils [2] erfolgt die Auswahl des Steuereinganges durch Betätigen der SP▷-Taste. Die Stelle, die geändert werden kann blinkt. Die Eingangsfunktionen können durch Betätigen der ↑↓-Tasten verändert werden.

Beispiel: Anzeige q E 9 A

Eingang	Anzeige	Funktion
IN1	q	Tarierfunktion (flüchtig)
IN2	E	Druckstart: Meßwert
IN3	9	Spitzenwert: Positiv
IN4	A	Spitzenwert: Negativ

3.2.1 Tarierfunktion

Die Tarierfunktion bewirkt die Nullsetzung des Anzeigewertes an beliebiger Stelle und kann von extern gesteuert werden. Nach der Ansteuerung wird lediglich die Abweichung vom gespeicherten Tarierwert angezeigt. Der Tarierwert wird permanent gespeichert und steht auch nach einem Netzausfall zur Verfügung. Die Tarierfunktion kann auch von extern wieder zurückgesetzt werden, wenn ein Steuereingang auf Funktion „Tarierfunktion rücksetzen“ programmiert ist. Im FUNC-Menue kann der Tarierwert zusätzlich auf Null oder einen beliebigen Wert gesetzt werden.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

- a) **Tarierfunktion (flüchtig): Eingangsfunktion „q“** > **Neue Funktion !** <
Der Tarierwertspeicherung erfolgt flüchtig. D.h., daß der Tarierwert solange aktiv ist, wie die Versorgungsspannung anliegt. Bei Netzausfall wird der Tarierwert gelöscht.
Es empfiehlt sich diese Funktion zu verwenden, da keine Begrenzung der Speicherzyklenzahl gegeben ist.
- b) **Tarierfunktion (nicht flüchtig): Eingangsfunktion „1“** > **Wichtig !** <
Der Tarierwert wird permanent (nicht flüchtig) gespeichert und steht auch nach einem Netzausfall zur Verfügung. Diese Funktion darf nur bei seltener Aktivierung verwendet werden, wenn der Tarierwert unbedingt nach einem Netzausfall vorhanden bleiben muß. Bei häufiger Verwendung können durch die begrenzte und von IC-Hersteller nicht genau spezifizierte Schreibzyklenzahl des EEPROM-Speicherbausteins (EEPROM) Datenverluste mit der Fehlermeldung F11 auftreten. Geräteausfälle infolge von F11-Fehlern fallen nicht unter die Garantieleistung.

3.2.2 Speicherfunktionen

Die Speicherfunktion kann das Einfrieren des aktuellen Anzeigewertes und / oder des Komparatorzustandes bewirken und kann von extern gesteuert werden. Drei verschiedene Speicherfunktionen sind wählbar:

- **Speicherfunktion: Anzeige + Komparator (Hold)**

Während der Ansteuerung haben Meßwertänderungen keinen Einfluß auf den Anzeigewert und den Schaltzustand der Grenzwertkomparatoren.

- **Speicherfunktion: Anzeige**

Während der Ansteuerung haben Meßwertänderungen keinen Einfluß auf den Anzeigewert. Die Grenzwertüberwachung wird jedoch weiterhin durchgeführt.

- **Speicherfunktion: Komparator**

Während der Ansteuerung haben Meßwertänderungen nur Einfluß auf den Anzeigewert. Die Grenzwertüberwachung wird unterbrochen und der aktuelle Schaltzustand eingefroren.

Besonderheit bei BCD/HEX-Werteabfrage:

Bei der BCD- oder HEX-Werteabfrage ist während jedem erneuten Auslesen des Meßwertes die Speicherfunktion für Anzeige und Komparator zu aktivieren (siehe dazu die detaillierte Schnittstellenbeschreibung).

3.2.3 Sperrfunktionen

- **Programmiersperre:**

Die Programmiersperre, die von extern steuerbar ist, sichert die gespeicherten Daten gegen unbefugte oder unbeabsichtigte Veränderung. Während der Ansteuerung können die Daten lediglich angezeigt, jedoch nicht verändert werden. Bei einem Änderungsversuch erscheint zusätzlich eine Fehlermeldung (E24) in der Anzeige.

- **Tastensperre:**

Die Tastensperre, die von extern steuerbar ist, verhindert die komplette Bedienungsmöglichkeit über die frontseitigen Tasten des Gerätes. Während der Ansteuerung erfolgt bei Tastenbetätigung lediglich eine Fehlermeldung (E25).

- **Selektsperr:**

Die Selektsperr, die von extern steuerbar ist, verhindert die Bedienungsmöglichkeit der frontseitigen SEL-Taste. Während der Ansteuerung können deshalb lediglich die Grenzwerte angezeigt oder geändert werden. Bei Betätigung der SEL-Taste erfolgt eine Fehlermeldung (E23).

3.2.4 Spitzenwertspeicher

Die Spitzenwertspeicherung, die von extern steuerbar ist, ermöglicht die Erfassung von Maximal-, Minimal- und Differenzwerten. Während der Ansteuerung wird, abhängig von der gewählten Funktion Positiv, Negativ oder Differenz, der Maximal-, Minimal- oder Differenzwert gespeichert und angezeigt sowie zur Grenzwertüberwachung verwendet. Erst nach Rücknahme der Ansteuerung wird wieder der aktuelle Meßwert angezeigt und der gespeicherte Spitzenwert gelöscht.

3.2.5 BCD- oder HEX-Werteabfrage

Zur Weiterverarbeitung des Anzeigewertes in einer SPS kann dieser auch im BCD- oder HEX-Format über die 4 optoisolierten Ausgänge ausgegeben werden. Ein Steuereingang muß dazu für die Speicherfunktion: Anzeige + Komparator und ein weiterer für die Funktion „BCD-Abfragetakt“ oder „HEX-Abfragetakt“ programmiert werden.

Mit der Ansteuerung des Speichereinganges wird der aktuelle Anzeigewert und / oder Komparatorzustand eingefroren und das Ausgangsregister geladen. Die Ansteuerung darf erst nach erfolgter Datenübernahme zurückgenommen werden, da bei jeder erneuten Ansteuerung das Register neu geladen wird.

Vor der ersten 0->1-Flanke am Eingang „BCD- oder HEX-Abfragetakt“ liegt an den 4 Ausgängen der gespeicherte Komparatorzustand an. Nach der ersten positiven Flanke wird das Vorzeichen (0= positiv, 1= negativ) ausgegeben. Danach werden mit jeder weiteren positiven Flanke die einzelnen Dezimalstellen (immer 5 Stellen) beginnend mit der höchstwertigen Stelle ausgegeben. Die weitere Beschreibung der BCD/HEX-Schnittstelle ist der detaillierten Schnittstellenbeschreibung zu entnehmen.

3.2.6 Druckstart

Bei Verwendung der seriellen RS 232-Schnittstelle kann durch Ansteuerung eines als „Druckstart“-Eingang programmierten Einganges die Datenausgabe auf einen Drucker erfolgen.

- **Druckstart, Meßwert:**

Der Meßwert wird mit Maßeinheit und dem Komparatorzustand ausgegeben. Optionell können auch Datum und Uhrzeit mit ausgegeben werden.

- **Druckstart, programmierbare Texte (16 Zeichen):**

Drei programmierbare Texte mit maximal 16 Zeichen werden ausgegeben (siehe dazu SCHNITTSTELLENFUNKTION).

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

3.2.7 Display-Dunkelschaltung

Mit dieser Funktion kann während der normalen Funktion des Meßsystems die komplette Anzeige incl. der Grenzwert-LEDs dunkelgeschaltet werden. Alle anderen Funktionen des Meßsystems bleiben von der Dunkelschaltung unbeeinflusst.

3.2.8 Ruhestromfunktion für Ausgänge

Die Ruhestromfunktion wird vorwiegend in sicherheitstechnischen Anlagen verwendet. Die Schaltzustände der 4 Ausgänge werden bei Aktivierung der Ruhestromfunktion invertiert. Das heißt, daß ein Ausgang bei Aktivierung in den Ruhezustand geschaltet wird, was einem Spannungsausfall des Gerätes entspricht. Die Ruhestromfunktion wirkt auf alle 4 Grenzwertausgänge wobei jedoch nur die zwei Relaisausgänge für sicherheitsrelevante Schaltkreise verwendet werden sollten.

3.2.9 Grenzwertübernahme

Bei Ansteuerung eines Logikeinganges der auf Funktion „Grenzertübernahme“ programmiert ist, wird der aktuelle Meßwert als Grenzwert übernommen. Dabei erfolgt die Grenzwertänderung entsprechend der Logikeingangsnummer z.B. bei Logikeingang IN3 wird Grenzwert SP3 übernommen. Somit können alle 4 Grenzwerte durch externe Ansteuerung gespeichert werden.

3.3 SCHNITTSTELLENFUNKTION (RS232) [3]

Mit der Schnittstellenfunktion wird festgelegt, welches Peripheriegerät an die serielle Schnittstelle angeschlossen und welches Datenprotokoll verwendet wird. Falls kein Peripheriegerät an die serielle Schnittstelle angeschlossen wird, ist die Einstellung der Schnittstellenfunktion ohne Bedeutung.

Nach Aufruf des Programmteils [3] kann die Auswahl des Peripheriegerätes (A, b oder C blinkt) durch Betätigen der $\uparrow\downarrow$ -Tasten erfolgen. Danach muß zur Auswahl des gewünschten Datenprotokolls einmal die SP>-Taste betätigt werden (3-stellige Zahl blinkt). Mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten kann dann die Nummer des Datenprotokolls verändert werden.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

Gerät	Anzeige	Ausgabe mit Maßeinheit	Gerät	Anzeige	Ausgabe mit Maßeinheit
Drucker	A000	ohne Maßeinheit	Drucker	A001	mm
	A002	cm		A003	m
	A004	Grd		A005	°
	A006	mbar		A007	bar
	A008	Pa		A009	l/h
	A010	g		A011	kg
	A012	t		A013	N
	A014	Ncm		A015	Nm
	A016	°C		A017	°F
	A018	K		A019	mV
	A020	V		A021	kV
	A022	mA		A023	A
	A024	kA		A025	mW
	A026	W		A027	kW
	A028	VA		A029	Vol %
	A030	% AW		A031	kN
A099	progr. Größe (8 Zeichen)				

Weitere Peripheriegeräte:

Gerät	Anzeige	Funktion
PC/SPS	b100	Fernabfrage- oder Fernbedienung PC/ SPS
FAZ47	C200	Fernanzeigergerät FAZ 47 (Tochteranzeige)

Programmierbare Maßeinheit / Texte:

Die Maßeinheit mit maximal 8 Zeichen und die drei Texte mit maximal 16 Zeichen können über die Schnittstelle programmiert werden. Näheres siehe Schnittstellenbeschreibung.

Datenformat:

Das Datenformat der Schnittstelle ist fest eingestellt und nicht veränderbar. Die genauen Datenprotokolle entnehmen Sie der detaillierten Schnittstellenbeschreibung.

9 600 bps / 1 Start / 8 Datenbit / 2 Stoppbit / keine Paritätsprüfung

SAT 37/44



Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

3.4 MEßBEREICH / EMPFINDLICHKEIT [4]

In diesem Programmteil wird der gewünschte Meßbereich / Empfindlichkeit programmiert. Entsprechend dieser Einstellung muß auch der Anschluß des Sensors erfolgen.

Meßbereiche lernfähig (Teach-In):

Bei diesen Meßbereichen wird die Kalibrierung durch Einlesen zweier unterschiedlicher Meßwerte und Zuordnung von entsprechenden Anzeigewerten durchgeführt.

Anzeige	Meßbereich / Empfindlichkeit	Kalibrierung
405	0,5mV/V	Teach-In
406	0,6mV/V	
:	:	
:	:	
433	3,3mV/V	

Meßbereiche nicht lernfähig (Standardwerte):

Bei diesen Meßbereichen wird die Kalibrierung ohne Einlesen von Meßwerten durchgeführt. Das Gerät verwendet für die Zuordnung der gewünschten Anzeigewerte immer die vom Werk im Speicher abgelegten Standardwerte für den Meßbereichsanfangs- und Meßbereichsendwert. Potentiometer besitzen keinen normierten Ausgang und können deshalb nur über das Teach-In Verfahren kalibriert werden.

Der Meßbereichs-Anfangswert ist immer 0mV, der Meßbereichs-Endwert ergibt sich aus der Empfindlichkeit mal Sensorspannung (5V-).

z.B.: 2mV/V Empfindlichkeit x 5V Sensorspannung = Endwert 10mV

Anzeige	Meßbereich / Empfindlichkeit	Meßbereichs-Anfangswert	Meßbereichs-Endwert	Kalibrierung
505	0,5mV/V	0mV	2,5mV	Standard
506	0,6mV/V	0mV	3,0mV	
:	:	:	:	
:	:	:	:	
533	3,3mV/V	0mV	16,5mV	

3.5 KALIBRIERUNG

Die Kalibrierung des Meßsystems wird abhängig von der gewählten Meßbereichsart unterschiedlich durchgeführt. Sie wird nur einmalig oder nach Auswahl eines neuen Meßbereiches sowie evtl. nach dem Austausch eines Sensors erforderlich.

3.5.1 Kalibrierung bei lernfähigen Meßbereichen (Teach-In)

Bei diesen Meßbereichen liegt das Meßsignal während der Kalibrierung vom Sensor oder einem Kalibrator an.

Kalibriervorgang:

Zur Kalibrierung werden zwei unterschiedlichen Meßwerten verschiedene Anzeigewerte zugeordnet. Die Zuordnung des Anzeigewertes erfolgt durch den Anwender nach dem automatischen Einlesen der aktuellen Meßerte. Nachdem die Anfangs- und Endwertprogrammierung durchgeführt wurde ist die Kalibrierung abgeschlossen.

Anfangswert-Programmierung [5]

Nach Auswahl des Programmteils [5] muß zuerst der zu kalibrierende Sensor auf einen Wert oder Position gebracht werden, der als Anfangswert definiert wird. Zur Programmierung des Anfangswertes halten Sie die SP▷-Taste gedrückt und Betätigen zusätzlich die ↑-Taste. Danach wird der aktuelle Meßwert automatisch eingelesen (Anzeige 3-2-1) und die Veränderungsmöglichkeit freigegeben. Danach muß ein dem aktuell gemessenen Wert entsprechender Anzeigewert mit den ↑↓-Tasten eingestellt werden.

Endwert-Programmierung [6]

Nach Auswahl des Programmteils [6] muß zuerst der zu kalibrierende Sensor auf einen Wert oder Position gebracht werden, der als Endwert definiert wird. Zur Programmierung des Endwertes halten Sie die SP▷-Taste gedrückt und Betätigen zusätzlich die ↑-Taste. Danach wird der aktuelle Meßwert automatisch eingelesen (Anzeige 3-2-1) und die Veränderungsmöglichkeit freigegeben. Danach muß ein dem aktuell gemessenen Wert entsprechender Anzeigewert mit den ↑↓-Tasten eingestellt werden.

3.5.2 Kalibrierung bei nicht lernfähigen Meßbereichen (Standardwerte)

Bei diesen Meßbereichen sind die Ausgangsdaten eines Sensors bekannt, können jedoch zur Kalibrierung nicht simuliert werden.

Kalibriervorgang:

Zur Kalibrierung werden dem Meßbereichsanfang und Meßbereichsende (siehe Kapitel „MEßBEREICH“) zwei unterschiedliche Anzeigewerte zugeordnet. Nachdem die Anfangs- und Endwertprogrammierung durchgeführt wurde ist die Kalibrierung abgeschlossen.

Beispiel: Meßbereich 520 (2,0mV/V): Anfangswert ist 0mV, Endwert ist +10mV
 Meßbereich 530 (3,0mV/V): Anfangswert ist 0mV, Endwert ist +15mV

Anfangswert-Programmierung [5]

Nach Auswahl des Programmteils [5] muß der Anfangswert definiert werden. Zur Programmierung des Anfangswertes halten Sie die SP▷-Taste gedrückt und Betätigen zusätzlich die ↑-Taste. Erst danach wird die Veränderungsmöglichkeit freigegeben. Danach muß der gewünschte Anzeigewert mit den ↑↓-Tasten eingestellt werden.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

Endwert-Programmierung [6]

Nach Auswahl des Programmteils [6] muß der Endwert definiert werden. Zur Programmierung des Endwertes halten Sie die SP▷-Taste gedrückt und Betätigen zusätzlich die ↑-Taste. Erst danach wird die Veränderungsmöglichkeit freigegeben. Danach muß der gewünschte Anzeigewert mit den ↑↓-Tasten eingestellt werden.

3.6 ANALOGAUSGANG

3.6.1 ANALOGAUSGANG-FUNKTION (OPTION) [7]

Der optionelle Analogausgang (DA) ermöglicht den Anschluß von externen Meß-, Regel- und Aufzeichnungsgeräten an das Meßsystem. Bei Analogausgang ist keine Echtzeituhr möglich. Nach Aufruf des Programmteils [7] wird in der Meßwertanzeige die Funktion und die Ausgabegröße des Analogausganges dargestellt.

Die Funktion (A oder P) blinkt und kann durch Betätigen der ↑↓-Tasten verändert werden. Zur Veränderung der Ausgabegröße (nur bei 0/4-20 mA möglich), ist die SP▷-Taste einmal zu betätigen und anschließend mit den ↑↓-Tasten der gewünschte Wert einzustellen.

Funktionen:

Px Analogsignal entspricht dem gespeicherten Spitzenwert bei aktiviertem Spitzenwertspeicher. Bei nicht angesteuertem Eingang entspricht das Analogsignal dem aktuellen Meßwert (Standard-Einstellung).

Ax Analogsignal entspricht immer dem aktuellen Meßwert.

Ausgabegröße:

x5 Analogausgang 0 - 10 V DC
x8 Analogausgang 0 - 20 mA DC
x9 Analogausgang 4 - 20 mA DC

Wichtig!

Der Analogausgang ist ein Bestandteil des Analogteiles des Meßsystems und ist somit auf gleichem Potential wie der Meßeingang.

3.6.2 ANALOGAUSGANG-STARTWERT (OPTION) [8]

Der Analogausgang-Startwert legt den Anzeigewert fest, bei dem der Analogausgang 0% Ausgangssignal liefern soll. Der Wert kann mit den ↑↓-Tasten verändert werden.

3.6.2 ANALOGAUSGANG-STOPWERT (OPTION) [9]

Der Analogausgang-Stopwert legt den Anzeigewert fest, bei dem der Analogausgang 100% Ausgangssignal liefern soll. Der Wert kann mit den ↑↓-Tasten verändert werden.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

4 FUNKTIONS-MENUE

Über das FUNKTIONS-Menue (Betriebsmenue) werden alle Funktionen eingestellt, die während dem normalen Meßbetrieb häufiger geändert werden müssen. Diese Funktionen werden bei der Inbetriebnahme nach dem SETUP-Menue programmiert.

FUNKTIONS-Menueaktivierung:

Während dem normalen Meßbetrieb die SEL-Taste 5 Sekunden betätigen bis in der Anzeige FUNC erscheint. Danach kann mit weiterem Betätigen der SEL-Taste der gewünschte Programmteil ausgewählt werden. Am Schluß des Menueblocks schaltet das Gerät automatisch in den normalen Meßbetrieb zurück. Vorzeitiger Abbruch kann durch Betätigen der C-Taste erfolgen.

FUNKTIONS-Menue:

- └── Programmteilanzeige
- [A] Meßrate
- [b] Anzeigefunktion
- [C] Dezimalpunkt
- [d] Tarierwert
- [E] Hysterese
- [F] Uhrzeit / Datum (Option)

4.1 MEßRATE [A]

Die Meßrate legt die Geschwindigkeit der Meßwertanzeige und der Grenzwertüberwachung fest. Die Auswahl der Meßrate kann mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten in mehreren Stufen erfolgen.

Meßraten: 1 / 2 / 4 / 8 Messungen pro Sekunde

4.2 ANZEIGEFUNKTION [b]

In diesem Programmteil kann die Einstellung der Anzeige führender Nullen und Funktion der letzten Stelle der Anzeige festgelegt werden. Zwischen den beiden Einstellungen kann mit der SP▷-Taste gewechselt werden. Die Änderung der Einstellung erfolgt den $\uparrow\downarrow$ -Tasten.

Einstellung der Anzeige führender Nullen: linker Teil der Anzeige

F0 Führende Nullen werden angezeigt **F_** Führende Nullen werden unterdrückt

Einstellung der Funktion der letzten Stelle: rechter Teil der Anzeige

01 Anzeige in 1-er Schritten 1, 2, 3
05 Anzeige in 5-er Schritten 0, 5, 0
10 Anzeige in 10-er Schritten 00, 10, 20

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

4.3 DEZIMALPUNKT [C]

Der Dezimalpunkt der Meßwertanzeige kann mit der SP>-Taste an jede beliebige Stelle plaziert werden. z.B.: -.-.-.-.-

4.4 TARIERWERT [d]

Der Tarierwert der Meßwertanzeige läßt sich mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten über den gesamten Meßbereich einstellen. Dieser Programmteil wird überwiegend nur zur Rückstellung des Tarierwertes auf Null verwendet, wenn durch die extern steuerbare Tarierfunktion der Tarierwert auf einen unbekanntem Wert gesetzt wurde. Standardeinstellung des Tarierwertes ist 0000. Die frontseitige LED-Anzeige „T“ wird aktiviert, wenn der Tarierwert nicht gleich Null ist.

4.5 HYSTERESE [E]

In diesem Programmteil kann für alle Grenzwerte gemeinsam ein Hysteresewert mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten eingestellt werden. Die Hysteresefunktion ist dann erforderlich, wenn ein unstabiles z.B. durch Schwingungen hervorgerufenes Meßsignal zu unerwünschtem mehrmaligen Ansprechen des Grenzwertausganges führt. Standardeinstellung der Hysterese ist Null.

4.6 UHRZEIT / DATUM [F]

In diesem Programmteil erfolgt die Einstellung der optionellen Echtzeituhr. Uhrzeit und Datum werden bei einem Meßwertausdruck mit ausgegeben und sind zusätzlich über die Schnittstelle abruf- bzw. programmierbar.

Einstellung von Uhrzeit / Datum:

Nach Auswahl des Programmteils [F] kann mit der SP>-Taste zwischen Minuten, Stunden, Tag, Monat und Jahr umgeschaltet werden. Die Veränderung der Werte erfolgt mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten.

Funktion	Minuten	Stunden	Tag	Monat	Jahr
Kurzbezeichnung für	minute	hour	day	month	year
Anzeige	∩ I - xx	ho - xx	dA - xx	∩ o - xx	YE - xx

SAT 37/44



Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

5 GRENZWERTE

Das Meßgerät verfügt über vier unabhängige Grenzwertkomparatoren, deren Funktion MIN- oder MAX-schaltend mit der Grenzwertfunktion festgelegt werden. Für Anwendungen, die weniger als 4 Grenzwerte erfordern, kann die Anzahl ebenfalls mit der Grenzwertfunktions-Programmierung beliebig (0-4) programmiert werden. Das Meßgerät besitzt standardmäßig für alle Grenzwerte Optokopplerausgänge (bei Option Echtzeituhr nur SP 3+4). Zusätzlich besitzen die Grenzwerte 1 und 2 einen potentialfreien Relaiskontaktausgang (Umschaltkontakte).

5.1 GRENZWERT-PROGRAMMIERUNG

Mit der SP▷-Taste kann der gewünschte Grenzwert (LED blinkt) ausgewählt und angezeigt werden. In der Programmteilanzeige wird zusätzlich die Grenzwertfunktion L (MIN) und H (MAX) des gerade ausgewählten Grenzwertes angezeigt. Zur Veränderung des Wertes ist die SP▷-Taste und zusätzlich die ↑-Taste oder ↓-Taste zu betätigen bis der gewünschte Wert eingestellt ist. Alle Grenzwerte die bei der GRENZWERTFUNKTION auf „programmiersgeschützt“ eingestellt wurden, gelangen bei der Grenzwertauswahl nicht zur Anzeige. Es kann also sein, daß z.B. alle 4 Grenzwerte überwacht werden und für den Bediener nur der 1. Grenzwert veränderbar ist.

5.2 RELAISKONTAKTAUSGANG

Den Grenzwerten 1 + 2 sind die Relaiskontaktausgänge (Umschaltkontakte) zugeordnet.

5.3 OPTOKOPPLERAUSGANG

Den Grenzwerten 1 bis 4 sind Optokopplerausgänge zugeordnet, bei Option Echtzeituhr nur Grenzwert 3 und 4. Diese Ausgänge sind nicht kurzschlußfest und besitzen eine Diodenbeschaltung als Verpolungsschutz.

Bei der BCD/HEX-Werteabfrage wird der aktuelle Anzeigewert ebenfalls über diese Ausgänge ausgegeben. Dabei entspricht der Ausgang OUT4 dem höchstwertigen Bit (MSB) und OUT1 dem niederwertigsten Bit (LSB). Siehe dazu Kapitel „BCD- oder HEX-Werteabfrage“ sowie die separate Schnittstellenbeschreibung. Bei Option Echtzeituhr ist keine „BCD- oder HEX-Werteabfrage“ möglich.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

6 INFO-MENUE

Das INFO-Menue wird für die normale Funktion des Gerätes nicht benötigt. In diesem Menue können jedoch wichtige zusätzliche Informationen zur Dokumentation der Geräteparameter und Testfunktionen durchgeführt werden.

INFO-Menueaktivierung

Während dem normalen Betrieb die SEL-Taste 5 Sekunden betätigen bis in der Anzeige FUNC erscheint. Danach kann mit einmaligem Betätigen der SP▷-Taste auf INFO gewechselt werden. Mit weiterem Betätigen der SEL-Taste kann nun der gewünschte Programmteil innerhalb des INFO-Menues ausgewählt werden. Am Schluß des Menueblocks schaltet das Gerät automatisch in den normalen Meßbetrieb zurück. Vorzeitiger Abbruch kann durch Betätigen der C-Taste erfolgen.

└─ Programmteilanzeige

[0.] Konfiguration

In diesem Programmteil wird die Konfiguration (Werkseinstellung) angezeigt. Diese enthält Angaben über die Ausführung und Optionen des Meßgerätes.

[1.] Software-Version

In diesem Programmteil wird die Software-Version angezeigt.

[2.] Seriennummer

In diesem Programmteil wird die Seriennummer angezeigt.

[3.] Grenzwertfunktion

In diesem Programmteil werden die Grenzwertfunktionen und die Anzahl der aktivierten Grenzwerte sowie die Funktion des Grenzwerteinstellbereiches angezeigt.

[4.] Eingangsfunktion

In diesem Programmteil werden die Eingangsfunktionen der 4 Steuereingänge angezeigt.

[5.] Schnittstellenfunktion

In diesem Programmteil wird die Funktion der RS 232-Schnittstelle angezeigt.

[6.] Meßbereich / Empfindlichkeit

In diesem Programmteil wird der gewählte Meßbereich (Empfindlichkeit) angezeigt.

[7.] Meßrate

In diesem Programmteil wird die gewählte Meßrate angezeigt.

[8.] Anzeigefunktion

In diesem Programmteil wird die gewählte Anzeigefunktion angezeigt.

[9.] Dezimalpunkt

In diesem Programmteil wird die Position des Dezimalpunktes angezeigt.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

[A.] Tarierwert

In diesem Programmteil wird der aktuelle Tarierwert angezeigt.

[b.] Hysterese

In diesem Programmteil wird die Hysterese angezeigt.

[C.] Schnittstellentest

Die Funktion der RS 232-Schnittstelle kann geprüft werden. Sind die Leitungen TXD und RXD offen wird „OPEN“ angezeigt. Nach dem Verbinden der beiden Leitungen TXD und RXD muß die Anzeige „CLOSE“ erfolgen, dann ist die Schnittstelle in Ordnung. „Error“ bedeutet ebenfalls Fehler.

[d.] Meßwert in %

In diesem Programmteil wird der aktuelle Meßwert in % angezeigt.

[E.] AD-Aktuell

In diesem Programmteil wird der aktuelle AD-Wert angezeigt.

[F.] AD-Anfangswert

In diesem Programmteil wird der abgespeicherte AD-Anfangswert angezeigt.

[G.] AD-Endwert

In diesem Programmteil wird der abgespeicherte AD-Endwert angezeigt.

[h.] Kalibrierungs-Anfangswert

In diesem Programmteil wird der abgespeicherte Kalibrierungs-Anfangswert angezeigt.

[J.] Kalibrierungs-Endwert

In diesem Programmteil wird der abgespeicherte Kalibrierungs-Endwert angezeigt.

[L.] Eingangstest

In diesem Programmteil wird der Logikzustand der 4 Steuereingänge angezeigt.

z.B. 1101 Eingang 1,2 und 4 angesteuert. Eingang 3 nicht angesteuert.

[N.] Ausgangstest

In diesem Programmteil kann die Funktion der 4 Grenzwertausgänge (Relais und Optokoppler) überprüft werden.

Mit der SP▷-Taste kann der Ausgang ausgewählt werden (Grenzwert-LED blinkt). Mit den ↑↓-Tasten kann der Logikzustand verändert werden.

z.B. 1101 Ausgang 1,2 und 4 aktiviert. Ausgang 3 nicht aktiviert.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

[o.] Parameterausdruck

In diesem Programmteil kann die Aktivierung des kompletten Parameterausdruckes zu Dokumentationszwecken oder zur Ferndiagnose/Fehlersuche erfolgen. Mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten kann von OFF (Aus) auf ON (Ein) geschaltet werden. Die Anzeige geht selbstständig nach dem Ausdruck aller Daten wieder auf OFF. Während dem Ausdruck kann mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten der Ausdruck abgeschaltet oder mit der C-Taste das Menue komplett abgebrochen werden.

OPTION: Nachfolgende Programmteile sind nur optionell vorhanden.

[P.] Analogausgang-Funktion

In diesem Programmteil wird die aktuelle Analogausgang-Funktion angezeigt.

[q.] Analogausgang-Startwert

In diesem Programmteil wird der Analogausgang-Startwert (0%) angezeigt.

[r.] Analogausgang-Stopwert

In diesem Programmteil wird der Analogausgang-Stopwert (100%) angezeigt.

[T.] Analogausgang-Test

In diesem Programmteil kann der Analogausgangswert entsprechend der gewählten Funktion 0-10 V DC, 0-20 mA oder 4-20 mA zu Testzwecken im Bereich von 0-100 % eingestellt werden. Der Wert kann mit den $\uparrow\downarrow$ -Tasten verändert werden.

[U.] Uhrzeit / Datum

In diesem Programmteil werden die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt. Mit der SP>-Taste kann zwischen Minuten/Stunden/Tag/Monat/Jahr umgeschaltet werden.

7 HILFSSPANNUNGSAusGANG

Die Steuereingänge sind durch in der Industrie übliche 24 V-Signale ansteuerbar. Für kleinere Steuerungen, die über keine separate 24 V-Versorgung verfügen, kann der integrierte 24 V-Hilfsspannungsausgang zur Ansteuerung der Eingänge verwendet werden. Der Hilfsspannungsausgang ist unregelt und nicht kurzschlußfest.

SAT 37/44



Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

8 FEHLERMELDUNGEN

Bedienungsfehler werden durch die Meßwertanzeige unmittelbar angezeigt. Bei manchen Fehlern muß die Fehlermeldung durch Betätigung einer beliebigen Taste quittiert werden.

- E 21** Kalibrierung: Anfangs- und Endwert nur nach Betätigen der SP▷-Taste und ↑-Taste veränderbar.
- E 22** Tarieren bzw. Tarieren rücksetzen nicht möglich wegen AD-Überlauf.
- E 23** Bei Betätigen der SEL-Taste und aktivierter SEL-Sperre
- E 24** Bei Programmiersversuch und aktivierter Programmiersperre
- E 25** Bei Tastenbetätigung und aktivierter Tastatursperre
- E 26** AD-Überlauf bei Kalibrierversuch
- E 30** Bei Aktivierung einer Eingangsfunktion, die wegen Option nicht verfügbar.
- E 4x/** Daten nicht plausibel **E 41** - Grenzwerte
- E 5x**
 - E 42** - Eingangsfunktion
 - E 43** - Schnittstellenfunktion
 - E 44** - Meßrate
 - E 45** - Anzeigefunktion
 - E 46** - Dezimalpunkt
 - E 47** - Tarierwert
 - E 48** - Hysterese
 - E 49** - Gerätetyp
 - E 50** - Analogausgang

- F xx** Geräteinterner Fehler
- EEEE** dauernd, negativer Anzeigenüberlauf (rechnerisch)
- EEEE** blinkend, negativer Meßwertüberlauf (AD-Wandler)
- EEEEE** Dauernd, positiver Anzeigenüberlauf (rechnerisch)
- EEEEE** Blinkend, positiver Meßwertüberlauf (AD-Wandler)

SETUP-Menueaktivierung bei angezeigtem Bedienungsfehler Exx :

Menueaktivierung Variante 1:
Beim Einschaltvorgang die SEL-Taste betätigen bis in der Anzeige die Fehlermeldung Exx erscheint. Danach die SEL-Taste los lassen und erneut betätigen, bis in der Anzeige SETUP erscheint.

Menueaktivierung Variante 2:
Während dem normalen Betrieb die drei Tasten C / ↓ / SEL zusammen betätigen bis ein Anzeigentest (alle Segmente leuchten) erfolgt. Während dem Anzeigentest nur noch die SEL-Taste betätigen bis in der Anzeige die Fehlermeldung Exx erscheint. Danach die SEL-Taste los lassen und erneut betätigen, bis in der Anzeige SETUP erscheint.

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

9 TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V AC (+/-10%), 50/60 Hz, 8 VA optionell 110 V AC (+/-10%), 50/60 Hz, 8 VA optionell 24 V DC, 8 W (20...30 V) isoliert, Isolation: 100 V DC
Anzeige:	5-stellige LED-Meßwertanzeige, 14 mm hoch; 1-stellige LED-Programmteilanzeige, 7 mm hoch;
Meßrate:	SAT 37: 1/2/4/8/16/32 Messungen pro Sekunde, programmierbar SAT 44: 1/2/4/8 Messungen pro Sekunde, programmierbar
Auflösung:	SAT 37: typ. 4000 Digit (im pos/neg. Meßbereich) SAT 44: typ. 17500 Digit (im pos/neg. Meßbereich)
Anzeigeumfang:	SAT 37: -4000 / 4000 SAT 44: -9999 / 20000
Genauigkeit:	SAT 37: typ. 0,05 %, +/-1 Digit (bei Teach-In Kalibrierung) SAT 44: typ. 0,03 %, +/-1 Digit (bei Teach-In Kalibrierung)
Temperaturkoeffizient:	SAT 37: typ. 100 ppm / Grad C SAT 44: typ. 50 ppm / Grad C
Meßeingang:	Empfindlichkeit 0,5mV/V...3,3mV/V DMS-Vollbrücke mit mind. 170 Ohm Innenwiderstand Überspannungskategorie CAT I
Sensorspannung:	Für DMS-Vollbrücke: 5,0 V DC, max. 30mA
Steuereingänge:	20 - 30 V/ typ. 5 mA, optoisoliert
Entprellzeit:	ca. 10 msec., für Steuereingänge
Hilfsspannungsausgang:	ca. 24 V DC, max. 20 mA unregelt (lastabhängig, Leerlaufspannung max. 30 V DC)
Komparator:	Grenzwertkomparator Grenzwertfunktion MIN/MAX für jeden Grenzwert einzeln progr.
Hysterese:	programmierbar, für alle Grenzwerte gemeinsam
Optokopplerausgänge:	4x max. 35 V / 30 mA belastbar
Relaiskontaktausgänge:	2x UM, max. 250 V / 0,5A belastbar

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

- Schnittstelle:** RS 232-Schnittstelle
Datenformat: 9600 bps, 1 Start, 8 Daten, 2 Stop, no Parity
- Umgebungstemperatur:** 0 bis + 50 °C
- Schutzart:** Frontseitig IP 40, Rückseitig IP 00
- Störfestigkeit:** Entsprechend EN 50082-2 / 11.94 (Entwurf)
für Industriebereich
- Störaussendung:** Entsprechend EN 50081-2 / 3.94
für Industriebereich
- Minimale Betriebsqualität:** - Bei Störeinstrahlung entspr. DIN EN 50082-2 im Frequenzbereich
von 27-1000MHz mit Feldstärke 10V/m beträgt die
Genauigkeit 0,5%
- Bei Burststörungen entspr. DIN EN 50082-2 mit 2kV
beträgt die Genauigkeit 0,5%
- Abmessungen:** 96 x 48 x 135 mm DIN-Einbaugeschäft
- Anschluß:** Schraubklemmen, 1x15polig, 2x9polig, steckbar


SAT 37/44

wilhelm®


Egmont Wilhelm GmbH
 Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
 Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

10 ANSCHLUß / BEDIENUNGSELEMENTE


Z-950262

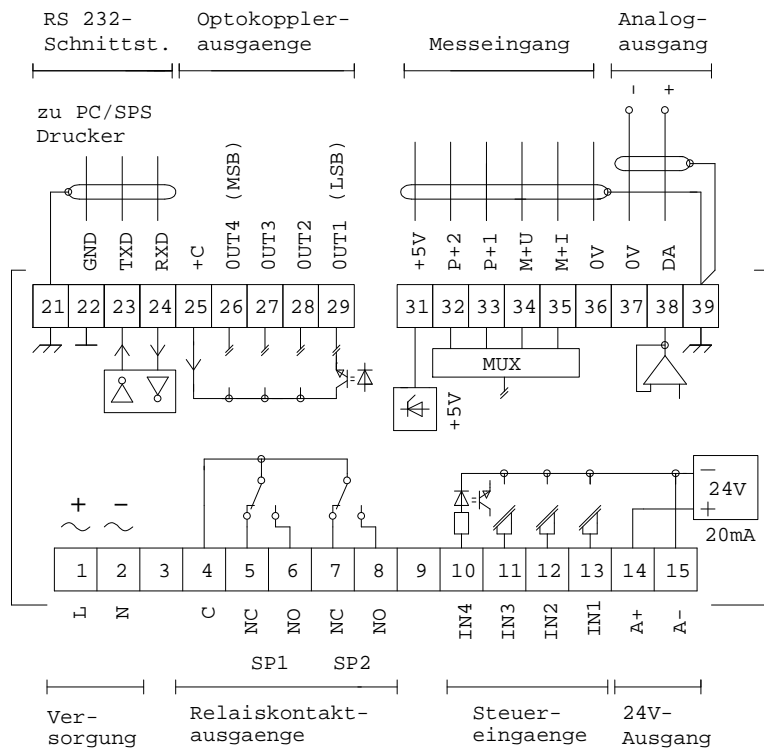


Steuereingang: Kontakte

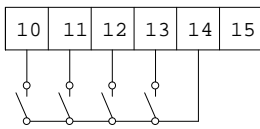


Steuereingang: 24 V-Signale

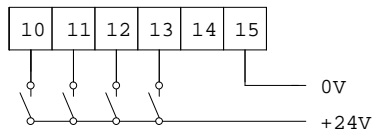


Messeingang: DC Spannung
z.B. 0-10 VDC

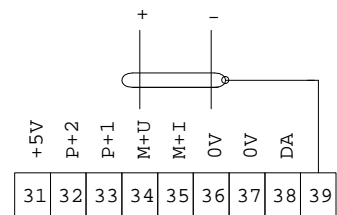


Messeingang: Potentiometer

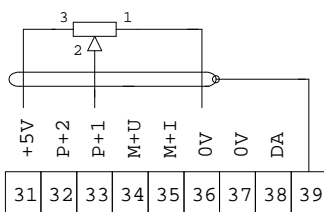

Messeingang: DMS

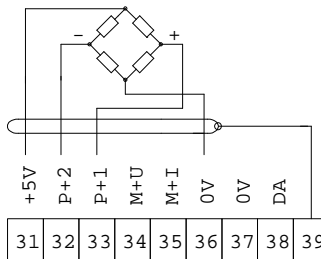

Messeingang: DC Strom
z.B. 4-20 mADC

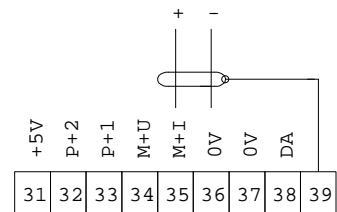

SAT 37/44

wilhelm[®]

Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57, 73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299

11 BESCHREIBUNG EIN-/AUSGÄNGE

Klemme	Funktion	Bereich
1	Wechselspannungsversorgung (AC): L (Phase) 230V AC (Option 110V) Gleichspannungsversorgung (DC): + 20...30V DC	Versorgung
2	Wechselspannungsversorgung (AC): N (Nullleiter) 230V AC (Option 110V) Gleichspannungsversorgung (DC): 0V DC	
3	unbelegt	
4	C: gemeinsamer Mittenanschluß der Grenzwertrelaiskontakte SP1 und SP2	Relais- ausgänge
5	NC/SP1: Öffnerkontakt von Grenzwertrelaiskontakt SP1	
6	NO/SP1: Schließerkontakt von Grenzwertrelaiskontakt SP1	
7	NC/SP2: Öffnerkontakt von Grenzwertrelaiskontakt SP2	
8	NO/SP2: Schließerkontakt von Grenzwertrelaiskontakt SP2	
9	unbelegt	
10	IN4: optoisolierter Steuereingang 4 (Ansteuerung mit +20...30V DC, Klemme 15 gemeinsamer Minus-Anschluß)	Steuer- eingänge
11	IN3: optoisolierter Steuereingang 3 (Ansteuerung mit +20...30V DC, Klemme 15 gemeinsamer Minus-Anschluß)	
12	IN2: optoisolierter Steuereingang 2 (Ansteuerung mit +20...30V DC, Klemme 15 gemeinsamer Minus-Anschluß)	
13	IN1: optoisolierter Steuereingang 1 (Ansteuerung mit +20...30V DC, Klemme 15 gemeinsamer Minus-Anschluß)	
14	A+: +24V-Hilfsspannungsausgang (unstabilisiert, nicht kurzschlußfest +20...30V DC/70mA) zur Versorgung von externen Sensoren, Ansteuerung der optoisolierten Steuereingänge IN1...IN4 und/oder Versorgung der optoisolierten Ausgänge OUT1...OUT4.	Hilfs- spannungs- ausgang
15	A-: Minus-Hilfsspannungsausgang. Dieser Anschluß ist intern mit dem Minus-Anschluß der optoisolierten Steuereingänge verbunden. Bei Geräten mit DC-Versorgung intern Verbindung zu Klemme 2 (0V-Versorgung).	
21	Schirmanschluß für Schnittstellenleitung (intern Verbindung zu Klemme 39)	Schirmung
22	GND: Bezugspotential der RS232-Schnittstelle (intern Verbindung zu Kl. 36/37)	RS232- Schnittstelle
23	TXD: Sendedaten der RS232-Schnittstelle	
24	RXD: Empfangsdaten der RS232-Schnittstelle	
25	+C: +24V-Anschluß zur Versorgung der optoisolierten Ausgänge OUT1...OUT4	Optokoppler- ausgänge
26	OUT4: optoisolierter Ausgang 4 (Grenzwert oder BCD/HEX-Ausgang: MSB)	
27	OUT3: optoisolierter Ausgang 3 (Grenzwert oder BCD/HEX-Ausgang)	
28	OUT2: optoisolierter Ausgang 2 (Grenzwert oder BCD/HEX-Ausgang)	
29	OUT1: optoisolierter Ausgang 1 (Grenzwert oder BCD/HEX-Ausgang: LSB)	
31	+5V: Spannungsausgang zur Versorgung von DMS-Sensoren	Meßeingänge und Sensoranschluß
32	P+2: Meßeingang für DMS-Sensor (negativ)	
33	P+1: Meßeingang für DMS-Sensor (positiv)	
34	M+U: Spannungsmeßeingang z.B. 0...+10V DC	
35	M+I: Strommeßeingang z.B. 0...+20mA DC	
36	0V: 0V-Meßsignal und Bezugspotential für +5V-Spannungsausgang	0V-Bezugs- potential
37	0V: 0V-Bezugspotential für Analogausgang (intern Verbindung zu Klemme 36)	
38	DA: Analogausgang 0...+10V DC oder 0/4...+20mA DC	Analogausgang
39	Schirmanschluß für Meßsignale, Sensorleitungen und Analogausgang	Schirmung